

Le raccordement d'imprimantes de tiers sur le bus parallele de l'ATARI 520 ST (Centronics bus).

Lors du raccordement d'imprimantes de tiers à l'ATARI 520 ST, il peut se produire une panne des chips U19 (YM2149 à AY-3-9910). Ce phénomène peut se produire si l'imprimante est équipée de résistances internes Pull-up inférieures à 3,3 K Ohm.

Il est donc nécessaire, avant de raccorder une imprimante, de contrôler la valeur des résistances citées et de les remplacer, si nécessaire, par des résistances de 3,3 K Ohm.