

Datum : 17 september 1990

Modificatie PC4/X floppy controller circuit

In reactie op onderstaande meldingen hebben we een modificatie ontworpen in het floppy controller circuit van de PC4/X. De meldingen die bij ons binnen kwamen waren :

- a) Bij het opstarten van Xenix disk verschijnt er EEEE op het beeldscherm.
- b) Bij het formatteren van meerdere diskettes achter elkaar in het programma PC Tools komt het programma met een diskfout.
- c) Formatteren van 1.44Mb diskettes onder DOS 4.01 lukt niet.

Door middel van onderstaande, eenvoudig uit te voeren modificatie, kunt U dit corrigeren.

- 1) Verwijder weerstand R16 links van de 82072 Floppy Controller.
- 2) Soldeer een draad brug tussen pin 21 en 22 van de 82072.

Deze modificatie is inmiddels in de productie toegepast.