

Date :

HDX 2.1 ET MEGAFILE 60

Dernièrement nous avons livrés des MEGAFILE 60 équipés de nouveaux mécanismes d'entraînement. Spécialement pour ces nouveaux types nous avons livrés le DHX 2.1 avec le disque dur. Hélas, nous avons omis de coller un auto-collant sur le disque dur avec mention du mécanisme d'entraînement utilisé avec pour résultat que l'utilisateur qui veut formater le disque dur avec l'HDX 2.1 se trouvera devant le dilemme : quelle option choisir dans le menu ? Est-ce "MCS 5068", "MSB5064" ou "no label"?

Le choix exact est : "MCS 5068" !

Il est possible, qu'en ayant fait un choix erronné vous avez bloqué l'accès au disque dur et que, de par ce fait, il vous est devenu impossible de l'atteindre au moyen du DHX. Ce phénomène se produit lorsqu'on coupe le disque dur après l'avoir formaté avec une option fautive.

La seule possibilité pour remettre le disque dur en route est d'effectuer un contrôle au moyen de FHDX, après quoi il vous sera possible de le formater en FHDX.

Nous vous conseillons d'apposer un autocollant avec la mention "MCS 5068" sur le fond du disque dur.

Il va de soi qu'à l'avenir les MEGAFILE 60 seront pourvus du label adéquat.