

Date : 7 juillet 1989

Alimentation "clignotante" du Megafile 30

Chez certains disques durs qui ont été livrés vers février/mars 1989 le phénomène suivant peut se présenter : Lors du démarrage à froid de la machine la DEL "Activity LED" clignote bien plus longtemps que normalement ou la machine ne démarre pas du tout et les DEL's "Power" et "Activity LED" restent clignoter.

Ce phénomène est dû à une défectuosité des elco's C14/C15. Ces elco's ont une valeur de 330 uF/35V. L'alimentation porte le numéro ASPF 34-4 et est équipé du transfo CO 70804-004 (précédement il s'agissait du type -002).

Le service technique d'un de nos distributeurs conseille de remplacer l'elco de 330uF par un elco avec une valeur de 1000uF. Grâce à cette modification l'alimentation donne moins de tension d'ondulation et est, par ce fait, plus stable.